


A kármentesítő rendszer üzemel, az eddig eltávolított mennyiség: **108,5 m³** (elmúlt héten 475-675 liter/nap, átlagosan 560 liter/nap)

A szennyezettség elterjedésében nincs változás, utánpótlással rendelkező, érdemi oldott szennyezett csóvát továbbra sem tapasztalunk.

Egyedül a GG-14-nél ezúttal sérült a lehatárolás, de nagyon csekély volt a határérték túllépés, 100%-ban EPH, és a kárhelyhez viszonyítva felvízi irányban helyezkedik el a kút. Ezzel együtt ezt a pontot nem jelöltük most tiszta lehatárolónak, bízunk benne, hogy ez változni fog.

Az aktualizált helyszínrajz:

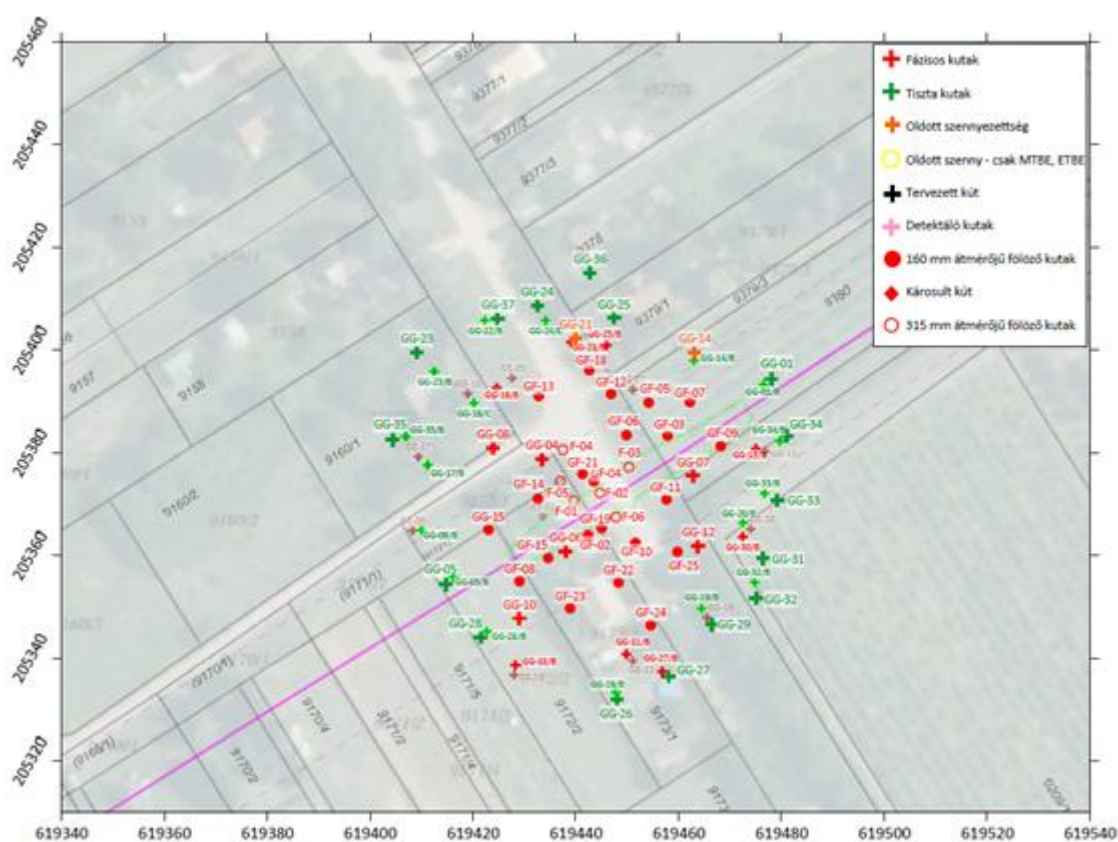


Az izolációs fal építése az előző hétnél jobban haladt. A tapasztalatok alapján 3-5 db furat/nap injektálása, átkeverése jelenleg a reális előrehaladás.

A héten az injektáló fej eltömődése és átmeneti vízellátási hiány is nehezítette a haladást, mindkét problémára vezet be intézkedést a kivitelező.

A fúrásokkal megközelítették a MOL vezetéket. A jelenlegi tervek szerint a vezeték elérését követően is a felszín alatti víz áramlási irányába eső (azt „lezáró”, esetleges terjedést leginkább lassító) nyugati oldali szakasz építése fog folytatódni.

Az aktuális helyszínrajz az előfúrt és elkészült szakaszok jelölésével:

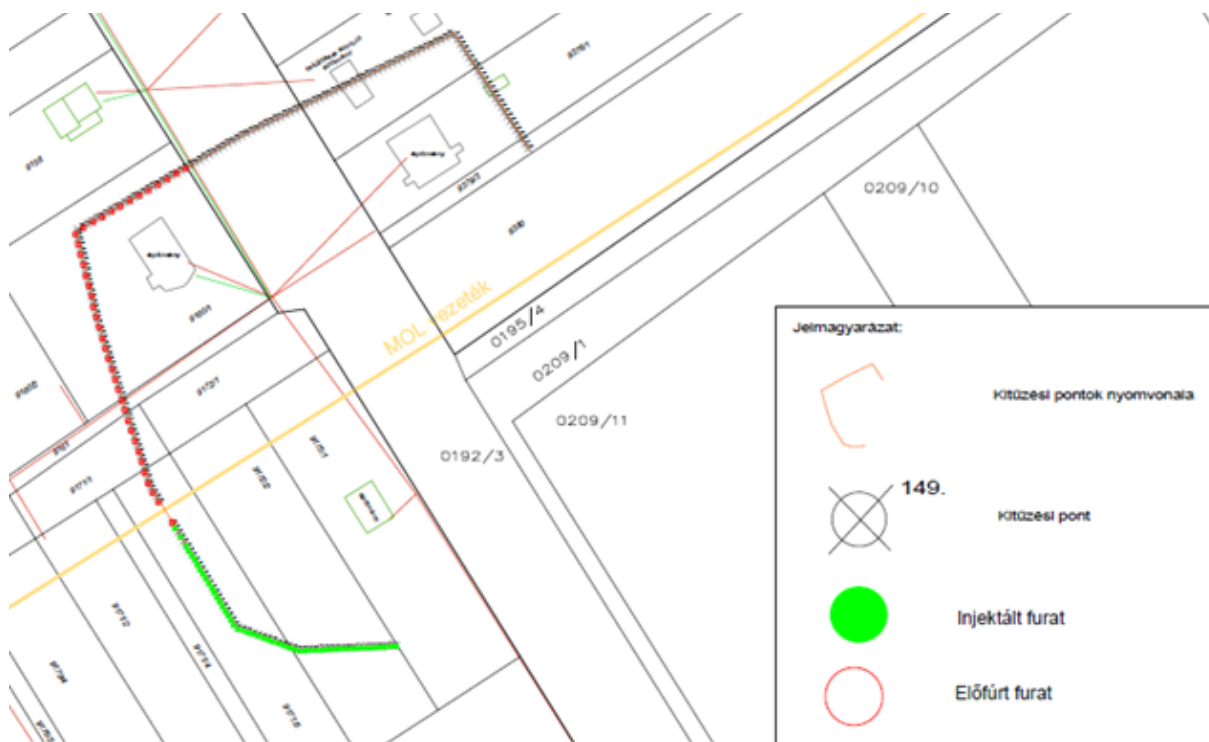

Egyéb vizsgálatok

A héten lakossági kérésre újabb vízmintavételre került sor, ezúttal a 9378 hrsz ingatlanon (a tulajdonosnak nem volt szennyezettséggel kapcsolatos észrevétele).

Illetve rendszeresen mintázzuk a 9171/2 hrsz ingatlan kútját annak rendszeres használata miatt, a héten is sor került mintavételre.

Érzékszervileg egyik mintában sem volt érezhető szennyezettség, a 9171/2 hrsz ingatlan kútja eddig sem volt szennyezett.